

Information Technique. Golf, Jetta, Scirocco, Caddy *

A classer dans brochure: BV mécanique 5 vitesses 020
Edition septembre 1979
A marquer page: 49

No 7
du

07/83

* En France Pick-up

A partir date de
construction 15 10 2

Axe de satellites freiné par des rivets à tulipe

Le freinage de l'axe a été modifié.
Les segments d'arrêt sont supprimés,
l'axe est désormais maintenu par
deux rivets à tulipe. Pour cela,
deux des huit rivets servant à la
fixation de la couronne ont été
prolongés en forme de tulipe au
voisinage de l'axe de satellites.

Cet axe est posé indifféremment avec
ou sans rainure pour les segments
d'arrêt.

Directives de réparation:

En cas de remise en état d'un
différentiel sur lequel les rivets
ont été percés et remplacés par
des boulons S.A.V.:

Poser l'axe avec rainures,
No de pièce 020 409 177 A et le
freiner avec des segments d'arrêt
N 042 363 1.

En cas de remplacement des satel-
lites: scier les deux tulipes à la
même hauteur (protéger le roulem-
ent à rouleaux coniques des
copeaux de métal). Freiner l'axe
avec des segments d'arrêt.

